文章编号: 1004-0609(2007)08-1330-06

Cu-Cr-Zr 系合金非真空熔炼过程的热力学分析

慕思国^{1,2},汤玉琼¹,郭富安²,唐谟堂²,彭长宏²

(1. 苏州有色金属加工研究院 材料科学与工程研究所,苏州 215026;2. 中南大学 冶金科学与工程学院,长沙 410083)

摘要:对Cu-Cr-Zr系合金非真空熔炼过程进行热力学分析,分别计算Cu、Cr和Zr等合金组元与炉气、坩埚、炉衬和炉渣反应的吉布斯自由能变化,分析合金熔炼过程中相关反应的可能性,并对部分分析结果进行实验验证。
结果表明,在熔炼温度下,炉气中微量氧气和氮气都能与合金组元中的铬和锆发生化学反应而使其烧损;金属氧化物ZrO₂和MgO等对于铬和锆具有良好的化学稳定性,可以作为熔炼Cu-Cr-Zr系合金的坩埚和炉衬材料。
关键词:Cu-Cr-Zr系合金;非真空熔炼;热力学
中图分类号:TG 146.1

Thermodynamic analysis for non-vacuum melting of Cu-Cr-Zr alloy

MU Si-guo^{1, 2}, TANG Yu-qiong¹, GUO Fu-an¹, TANG Mo-tang², PENG Chang-hong²

(1. Institute of Materials Science and Engineering, Suzhou Institute for Nonferrous Metals Processing Technology, Suzhou 215026, China;

2. School of Metallurgical Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract: The Gibbs free energy changes of reactions of copper, chromium and zirconium with some components such as O_2 , N_2 , crucible and furnace lining materials, were calculated at the melting temperature. The possibilities of the relevant reactions were analyzed by the Gibbs free energy changes. The results show that chromium and zirconium can react with O_2 and N_2 from protective atmosphere; the zirconia and magnesia have a good stability for Cr and Zr, therefore, they can be used as crucible and furnace lining materials for Cu-Cr-Zr alloy melting.

Key words: Cu-Cr-Zr alloy; non-vacuum melting; thermodynamics

随着大规模集成电路工业的蓬勃发展,对引线框架材料的性能提出了更高的要求:引线框架材料必须 兼备高强度、高导电、导热性好以及良好的可焊性、 耐蚀性、塑封性、抗氧化性等一系列综合性能。在已 开发成功的引线框架材料中,高强高导型 Cu-Cr-Zr 系 合金成为最具有魅力的引线框架用材料,是工业发达 国家为满足大规模集成电路的快速发展而竞相研究和 开发的重点。近年来,许多材料研究者分别从 Cu-Cr-Zr 系合金的三元相图^[1-2]、微合金化^[3-8]、合金的制备工 艺^[9-10]和微观组织结构^[11-12]等方面,开展了大量的研 究,并取得很多成果。由于 Cr 和 Zr 的活性很大, Cu-Cr-Zr 系合金一般都采用真空熔铸工艺。这种熔炼 方法的熔炼炉内具有很高的真空度,氧气和氮气等气 体的分压很低,从动力学和热力学上阻止了熔体中合 金组元(Cu、Cr 和 Zr)的氧化烧损;同时,由于合金熔 体中含有一定量的氧和氢,由于它们在熔体内部与上 部空间之间的浓度差很大,熔体中的氧和氢快速地向 熔炼环境中扩散。因此,真空熔炼法可以有效地脱氧、 脱氢,获得良好的铸锭质量。

然而,采用真空熔炼方法制备 Cu-Cr-Zr 合金存在

收稿日期: 2006-12-04; 修订日期: 2007-05-17

基金项目: 中国铝业科技资助项目(2005KJA09)

通讯作者: 慕思国, 博士研究生; 电话: 0512-88856531; E-mail: musiguo@126.com

很多问题。首先,由于真空炉在熔炼过程中,需要很 高的真空度,对炉体的密封性要求很高,熔炼时不能 进行成分测量、成分调整和扒渣等操作。因此,对原 料的成分和杂质含量要求很高。其次,真空炉本身的 不连续操作,使其只能进行小规模生产,增加了制备 成本,限制了其产业化前景。目前,在 Cu-Cr-Zr 系合 金非真空熔炼技术方面,仅洛阳铜加工集团有限责任 公司和蔡薇^[13-14]等做过工艺方面的初步试探,而对于 合金熔炼过程中的热力学和动力学过程还没有人涉 及。本文作者着重讨论 Cu-Cr-Zr 系合金熔炼过程中金 属的氧化烧损、坩埚和炉衬材料与金属熔体的作用、 熔炼气氛对合金成分的影响以及熔剂对熔体中各金属 的作用等热力学过程,以期实现 Cu-Cr-Zr 系合金的非 真空熔炼,为降低合金生产成本,实现规模化生产提 供理论依据。

1 Cu-Cr-Zr 系合金的熔铸特性

合金中各组元的物理性质决定着该合金熔铸的工 艺参数的选择。Cu-Cr-Zr 系合金中各主要组元的特征 常数见表 1。

从表1可知,Cu熔点较低(1357K),Cr和Zr的熔点分别为2176K和2125K,在铜正常的熔炼温度1400K下,金属Cr和Zr不可能熔化;Cu的密度为8.96g/cm³,Cr和Zr的密度都比铜小(Cr7.22g/cm³,Zr6.52g/cm³),在熔铸时有密度偏析倾向。根据Cu-Cr和Cu-Zr二元合金相图可知,体心立方的铬和密排六方的锆与面心立方的铜在常温下几乎不互溶,在共晶点Cr和Zr的最大固溶度分别为0.73%和0.11%;在高温下,Cr和Zr具有较高的蒸气压,与普通的炉衬材料、熔炼气氛中的氧气和氮气等发生化学反应,生成不易还原的化合物。由于以上特性,在Cu-Cr-Zr系合金的非真空熔炼中,两种元素的烧损大,加入很困难,且合金锭的含气量高,非金属杂质含量高。上述因素都会影响合金的熔炼、后续加工及材料的性能。

2 熔炼过程分析

基于上述 Cu-Cr-Zr 系合金中各组元的熔铸特性, Cr 和 Zr 在熔炼过程中可能产生化学反应而损失。吉 布斯自由能变化是化学反应进行可能性的主要判据。 熔炼过程中合金组元(M)与炉气(A)、坩埚和炉衬材料 (BC)等发生化学反应,可用下式表示: $xM(l)+yA(g)=M_xA_y(s)或 xM(l)+yBC(s)=M_xC_y(s)+yB(l),由于该$ 合金体系中各元素含量很低: <math>x(Cr)小于 0.5%, Zr 含 量小于 0.2%, Mg 含量为 0.05%,其活度近似等于摩 尔分数,只要按公式: $\Delta G_T^{\Theta} = \Delta H_T^{\Theta} - T\Delta S_T^{\Theta}$,计算出 熔炼温度下各可能发生反应的标准吉布斯自由能变 化,即可以此来判断熔炼过程中所损失合金元素的走 向,对于选择坩埚和炉衬材质、调整熔炼气氛是非常 有必要的。

2.1 炉气与合金中各组元的反应

Cu-Cr-Zr 系合金非真空熔炼过程中,一般采用氩 气做保护气体。空气中氧气和氮气通过扩散进入保护 气体,在保护气体中或在气体与熔体的界面氧气和氮 气与扩散或挥发出来的金属组元进行化学反应。另外, 坩埚、炉料和空气中的水蒸气在高温下的分解也是熔 体中氧和氢的来源之一。因此,必须考虑在熔炼过程 中氧气或氮气与合金组元之间可能发生的化学反应。 表 2 列出了各金属组元分别与氧气或氮气反应的方程 式。

根据文献[17]提供的热力学数据计算了上述化学反应(1)~(11)在 298~2 000 K 之间的标准吉布斯自由能 变化 ΔG_T^{Θ} 值,绘制了 ΔG_T^{Θ} 值与温度的关系曲线,结 果如图 1 和图 2 所示。

从图 1 可以看出,在熔炼温度下,合金组元中的 错极易氧化,生成 ZrO₂,密度为 4.6 g/cm³,熔点为 2 950 K; 铬氧化性次之,生成物主要为 Cr₂O₃(密度及 熔点分别为 5.21 g/cm³ 及 2 400 K); 镁的亲氧性比锆

表1 Cu、Cr和Zr的物理常数[15-16]

Metal	Crystal structure	Lattice constant/ nm	Melting point/K	Vapor tension at melting point/Pa	Density/ (g·cm ⁻³)	Thermal conductivity/ $(W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$	Boiling point/K
Cu	FCC	0.361 5	1 356	0.05	8.96	394	2 868
Cr	BCC	0.288 4	2 148	1 030	7.19	67	2 945
Zr	НСР	<i>a</i> =0.032 32; <i>c</i> =0.051 4 8	2 125		6.52		4 613

表 2	各组元与氧气或氮气之间的化学反应	
ৰহ 🖌	合组儿与氧气以氮气之间的化子及应	

 Table 2
 Gas-metal reactions during induction melting

Oxygen-metal reaction	Reaction No.
$4Cu(s)+O_2(g) \rightarrow 2Cu_2O(s)$	(1)
$2Cu(s)+O_2(g) \rightarrow 2CuO(s)$	(2)
$Cr(s)+O_2(g) \rightarrow CrO_2(s)$	(3)
$2/3Cr(s)+O_2(g) \rightarrow 2/3CrO_3(s)$	(4)
$4/3Cr(s)+O_2(g) \rightarrow 2/3Cr_2O_3(s)$	(5)
$Zr(s)+O_2(g) \rightarrow ZrO_2(s)$	(6)
$2Zr(s)+O_2(g) \rightarrow 2ZrO(s)$	(7)
$2Mg(s)+O_2(g)\rightarrow 2MgO(s)$	(8)
Nitrogen-metal reaction	Reaction No.
$2Zr(s)+N_2(g) \rightarrow 2ZrN(s)$	(9)
$4Cr(s)+N_2(g) \rightarrow 2Cr_2N(s)$	(10)
$2Cr(s)+N_2(g) \rightarrow 2CrN(s)$	(11)



图1 合金中各元素生成氧化物的吉布斯自由能图





图 2 合金中各元素生成氮化物的吉布斯自由能图 Fig.2 ΔG^{Θ} —*T* graph of reactions (9)–(11)

的稍强,因此镁可以作为脱氧剂使用。从图2可知, 在熔炼温度 1 300~1 500 K 下,锆与氮气反应生成 ZrN,并且稳定存在。因此,在熔炼进行前,应对炉 料和炉体进行烘干,减少水蒸气;尽可能提高炉体的 密封性,降低空气向炉膛扩散的趋势。

2.2 坩埚及炉衬材料与合金组元反应的热力学分析

铜合金的熔炼一般采用普通的石墨坩埚和含碳覆 盖剂,然而对于 Cu-Cr-Zr 系合金,必须考虑铬和锆等 合金组元是否与碳等发生化学反应的问题。炉衬材料 一般由金属氧化物,如 MgO、Al₂O₃、和 SiO₂等组成。 熔炼时,炉衬材料将与熔体中亲氧力更强的金属发生 置换反应。下面分析 MgO、Al₂O₃和 SiO₂ 作为炉衬材 料及石墨作为坩埚材料的可能性,相应的化学反应方 程式见表 3。

表3 熔体各组元与坩埚或炉衬之间的化学反应

Table 3	Chemical	reactions	of	furnace	lining-metal	and
graphite cr	ucible-meta	ıl				

Furnace lining-metal reaction	Reaction No.
3 Zr(s) $+2$ Al ₂ O ₃ (s) \rightarrow 3 ZrO ₂ (s) $+4$ Al(l)	(12)
$3Mg(s) + Al_2O_3(s) \rightarrow 3MgO(s) + 2Al(l)$	(13)
$Zr(s) + SiO_2(s) \rightarrow ZrO_2(s) + Si(s)$	(14)
$2Mg(s)+SiO_2(s) \rightarrow 2MgO(s)+Si(s)$	(15)
Graphite crucible-metal reaction	Reaction No.
$3/2Cr(s)+C(s)\rightarrow 1/2Cr_3C_2(s)$	(16)
$7/3Cr(s)+C(s)\rightarrow 1/3Cr_7C_3(s)$	(17)
$23/6Cr(s)+C(s)\rightarrow 1/6Cr_{23}C_6(s)$	(18)
$4Cr(s)+C(s) \rightarrow Cr_4C(s)$	(19)
$Zr(s)+C(s)\rightarrow ZrC(s)$	(20)
$1/4Zr(s)+C(s)\rightarrow 1/4ZrC_4(s)$	(21)

计算上述化学反应(12)~(21)在 298~2 000 K 之间 的标准吉布斯自由能变化 ΔG_T^{Θ} 值,绘制了 ΔG_T^{Θ} 值与 温度的关系曲线,见图 3 和图 4。

由图 3 可知,合金在 1 300~1 500 K 熔炼时,锆可 以与炉衬材料中的金属氧化物发生置换反应而损失。 因此,在筑炉时应选用镁砂等稳定性更好的材质。从 图 4 可以看出,碳与铬和锆都可能发生反应,因此不 宜采用石墨坩埚,应采用氧化锆坩埚或者镁砂来筑炉。

2.3 炉渣、非金属夹杂与合金组元反应的热力学分析

在锆等活泼金属加入之前,由于氧和氮等气体通 过扩散,在气相中或在气体与熔体的界面处与铜或铬



图3 合金中各元素与炉衬反应的吉布斯自由能图





合金中各元素生成碳化物的吉布斯自由能图 图 4

 ΔG^{Θ} —*T* graphs of reactions (16)–(21) Fig.4

表5 反应(22)~(28)的吉布斯自由能变化值

Table 5 🛛	ΔG^{Θ}	value of reactions	(22)–(28) :	at different	temperatures(J)	i
-----------	---------------------	--------------------	-------------	--------------	---------------	----	---

反应生成化合物; 当合金组元锆和脱氧剂镁加入后, 立即与熔体表面的炉渣发生化学反应,从而造成了锆 的损失。同时,炉料或精炼剂中的一些杂质如硫、硅 等也可能与合金组元或氧气发生化学反应,造成非金 属夹杂。炉渣或非金属杂质与组元的化学反应方程式 见表 4。

计算上述化学反应(22)~(28)在 800~1 600 K 之间 的标准吉布斯自由能变化 ΔG_T^{Θ} 值,见表5。

从表5中可知,在合金熔炼的条件下,原料中少 量的硫等杂质都可能与熔体中的合金组元发生化学反 应而使合金组元损失。在熔炼渣层中,金属氧化物与 氧化硅等发生化学反应,导致合金组元在熔炼过程中 的烧损变得更加复杂,且难以控制。

表4 炉渣、非金属杂质与合金组元的反应方程式

 Table 4
 Impurities-metal and slag-metal reactions during the
 induction melting

-	
Slag-metal reaction	Reaction No.
$ZrO_2(s)+SiO_2(s) \rightarrow ZrO_2 \cdot SiO_2(s)$	(22)
$MgO(s)+SiO_2(s) \rightarrow MgO\cdot SiO_2(s)$	(23)
$2MgO(s)+SiO_2(s) \rightarrow 2MgO\cdot SiO_2(s)$	(24)
Impurities-metal reaction	Reaction No.
$Cu(s)+S(g) \rightarrow CuS(s)$	(25)
$2Cu(s)+S(g) \rightarrow Cu_2S(s)$	(26)
$Mg(l)+S(g) \rightarrow MgS(s)$	(27)
$Mg(l)+Si(s) \rightarrow Mg_2Si(s)$	(28)

实验验证 3

上述分析主要考虑了合金在熔炼过程中的热力学

Table 5 Δc	G° value of 1	eactions (22)	-(28) at diffe	rent temperat	ures(J)				
Reaction No.	800 K	900 K	1 000 K	1 100 K	1 200 K	1 300 K	1 400 K	1 500 K	1 600 K
(22)	-8 748.7	-7 774.8	-6 675.5	-5 697.3	-4 623.1	-3 072.3	-2 700.3	-1 651.1	-255.0
(23)	-697 663	-704 903	-712 598	-720 791	-729 556	-738 765	-748 421	-758 444	-768 970
(24)	-62 904.8	-62 766.9	-62 495.2	-62 173.3	-61 993.6	-61 792.9	-61 650.8	-61 454.4	-61 462.7
(25)	-268 122	-274 573	-287 072	-281 782	-270 877	-259 699	-	-	_
(26)	-276 645	-268 022	-259 553	-251 189	-242 812	-234 339	-225 544	-216 043	-206 500
(27)	-497 775	-481 381	-464 273	-446 809	-429 357	-411 864	-392 310	-365 612	-339 011
(28)	-21 476.8	-25 782.2	-303 51	-35 233.2	-40 332.8	-45 637.2	-51 217.5	-56 927.4	-62 846.3

过程,对于动力学因素并未作考虑。为了验证热力学 分析的可靠性以及分析上述反应过程进行的程度,本 文用实验对分析结果进行了验证。实验分别采用石墨 坩埚和氧化锆坩埚在保护气体下进行熔炼,炉衬材料 选用镁砂。考虑到炉气或坩埚与合金组元的反应,对 炉渣进行了 XRD 物相分析(见图 5),并对采用石墨坩 埚熔炼的合金中的各种组元分布进行了 EDS 面扫描 分析,以研究晶间物质的组成(见图 6)。

从图 5(a)可知,炉渣中含有氧化物(Cu₂O、CuO、Cr₂O₃和 ZrO₂)和碳化物(ZrC 和 Cr₇C₃),说明使用石墨

坩埚熔炼 Cu-Cr-Zr 系合金, 铬和锆能与石墨反应生成 碳化物,与热力学分析结果一致。而使用氧化锆坩埚 来熔炼该合金,则避免了熔炼过程中合金组元与坩埚 材质反应而损失,如图 5(b)所示。

从图 6 可知,在晶内,Cr 和 Zr 分布比较均匀; 在晶界上,Zr 存在着部分聚集现象。根据能谱分析可 知,晶界处的 Zr 可能以 ZrO₂形式存在。Mg 和 O 元 素主要聚集在晶界,可能以 MgO 的形式存在;碳在 晶内中呈块状夹杂随机分布,图 5(a)分析表明,碳以 碳化物形态存在于合金中。



图 5 用不同坩埚熔炼炉渣的 XRD 谱

Fig.5 XRD pattern of melting slag: (a) Graphite crucible; (b) Zirconia crucible



图 6 铸锭微观组织 SEM 面扫描分析结果

Fig.6 Microstructure and surface SEM scanning of elements distributed in microstructures: (a) Microstructure; (b) Cr distribution; (c) Zr distribution; (d) Mg distribution; (e) O distribution; (f) C distribution

4 结论

1) 热力学分析表明, Cu-Cr-Zr 系合金中的 Zr 元 素极其容易氧化, 且与氮气发生化学反应。因此必须 在氩气保护气氛中进行熔炼, 且保护气体中氧的分压 必须有足够低。

2) 在熔炼温度下,石墨能与合金组元 Cr 和 Zr 发 生化学反应。所以不宜采用石墨坩埚。而 MgO 和 ZrO₂ 不与合金组元发生反应,具有良好的化学稳定性,可 以做为坩埚材料使用。

REFERENCES

- Zeng K J, Hamalainen M, Lilius K. Phase relationships in Cu-rich corner of the Cu-Cr-Zr phase diagram[J]. Scripta Metallurgica et Materialia, 1995, 32(12): 2009–2014.
- [2] Zeng K J, Hamalainen M. A theoretical study of the phase equilibia in the Cu-Cr-Zr system[J]. Journal of Alloys and Compounds, 1995, 220: 53–61.
- [3] Tang N Y, Taplin D M, Dunlop G L. Precipitation and aging in high-conductivity Cu-Cr alloys with additions of zirconium and magnesium[J]. Mater Sci Technol, 1985(1): 270–275.
- [4] Batra I S, Dey G K, Kulkarni U D, et al. Precipitation in a Cu-Cr-Zr alloy[J]. Mater Sci Eng A, 2002, A356: 32–36.
- [5] HUANG Fu-xiang, MA Ju-sheng, NING Hong-long, et al. Analysis of phases in a Cu-Cr-Zr alloy[J]. Scripta Materialia, 2003, 48: 97–102.
- [6] SU Juan-hua, DONG Qi-ming, LIU Ping, et al. Research on aging precipitation in a Cu-Cr-Zr-Mg alloy[J]. Mater Sci Eng A, 2005, A392: 422–426.
- [7] DONG Qi-ming, SU Juan-hua LIU Ping, et al. Aging precipitation characteristic of lead frame Cu-Cr-Zr-Mg alloy[C]//Transactions of Materials and Heat Treatment Proceedings of the 14th IFHTSE Congress, 2004: 157–160.
- [8] Holzwarth U, Stamm H. The precipitation behavior of

ITER-grade Cu-Cr-Zr alloy after simulating the thermal cycle of hot isostatic pressing[J]. Journal of Nuclear Materials, 2000, 279: 31–45.

- [9] Correia J B, Davies H A, Sellars C M. Strengthening in rapidly solidified age hardened Cu-Cr and Cu-Cr-Zr alloys[J]. Acta Mater, 1997, 45(1): 177–190.
- [10] Morris M A, Morris D G, Kulkarni U D. Microstructure and properties of Cu-Cr-Zr alloy[J]. Journal of Nuclear Materials, 2001, 299: 91–100.
- [11] QI Wei-xiao, TU Jiang-ping, LIU Fu, et al. Microstructure and tribological behavior of a peak aged Cu-Cr-Zr[J]. Mater Sci Eng A, 2003, A343: 89–96.
- [12] Vinogradov A, Patlan V, Suzuki Y, et al. Structure and properties of ultra-fine grain Cu-Cr-Zr alloy[J]. Acta Materialia, 2002, 50(6): 1639–1651.
- [13] 蔡 薇, 王晓娟, 柳瑞清. 大气下熔铸 Cu-Cr-Zr 合金铸态性 能研究[J]. 稀有金属快报, 2005, 24(5): 33-36.
 CAI Wei, WANG Xiao-juan, LIU Rui-qing. Study on the cast properties of Cu-Cr-Zr alloy by the melting under non-vacuum[J]. Rare Metals Letters, 2005, 24(5): 33-36.
- [14] 李明茂,杨 斌,王智祥.高强高导 CuCrZr 合金熔炼技术研究[J]. 特种铸造有色合金,2005,25(4):252-253.
 LI Ming-mao, YANG Bin, WANG Zhi-xiang. Study on the melting technology of Cu-Cr-Zr alloy[J]. Special Casting & Nonferrous Alloys, 2005, 25(4): 252-253.
- [15] 黄孝瑛. 电子衍射分析方法[M]. 北京:科学出版社, 1976: 132-133.

HUANG Xiao-ying. Electric diffraction analysis method[M]. Beijing: Science Press, 1976: 132–133.

[16] 李振寰. 元素性质数据手册[M]. 石家庄: 河北人民出版社, 1993: 29-40.

LI Zhen-huan. The handbook of element properties[M]. Shijiazhuang: Hebei People's Press, 1993: 29–40.

[17] 叶大伦. 实用无机物热力学数据手册[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1981.

YE Da-lun. The handbook of inorganic thermodynamic data[M]. Beijing: Metallurgical Industry Press, 1981.

(编辑 陈爱华)